

KVĚTNICE -L1

Lávka v parku Proutnice

Hlavní prohlídka

Prohlídku provedl Bc. Radek Soukup, 09.06.2026



Objekt: KVĚTNICE -L1 (Lávka v parku Proutnice) Název mostu: Květnice
Prohlídku provedl: Bc. Radek Soukup č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 218/2018
Lukáš Říha
Datum prohlídky: 09.06.2026
Směr popisu: Ve směru popisu zleva doprava
Způsob zpřístupnění: Z okolního terénu a lávky
Počasí: Jasno Teplota vzduch: 26.0 °C Teplota NK: _

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Ev.č.: KVĚTNICE -L1 Č. komunikace: KVĚTNICE Název objektu: Květnice , Lávka v parku Proutnice
Okres.: Praha východ GPS: 50.05722 14.681162
Liniové staničení: _ Číslo úseku: Úsekové staničení: _

B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

Obě krajní opěry betonové.
Podpěry z ocelových profilů, pravděpodobně v betonovém základu.

Ložiska, klouby, mostní závěry

Lávka uložena na opěry přes asfaltové pásy.

Nosná konstrukce

Lávka o 3 mostních polích.
4 dřevěné podélníky průřezu 0,08x0,18 m, šikmé ztužení průřezu 0,155x0,045 m, mostiny 0,145x1,40x0,045 m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek

Dřevěné mostiny.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí

Dřevěné zábradlí, třímadlové, výšky 1,13 m od pochozí plochy.

Území pod mostem a přístupové cesty

Přístup pod lávku z okolního terénu.

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

- degradace betonu obou krajních opěr
- OP1 na začátku lávky podemletá, dochází k erozi svahu pod opěrou
- OP4 na konci lávky místy podemletá, před opěrou osazena skruž
- koroze obou ocelových podpěr

Nosná konstrukce

- nízká stabilita lávky, lávka ve středu osazena na 2 úzkých ocelových podpěrách

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek

- na pochozích mostinách uchycené mechy a houby
- lokálně hrany mostin olámané

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba mostu se provádí v rozsahu možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

Skupina: běžná stav.-nutné Termín splnění: do další hlavní prohlídky

Provést dobetonávku podemletých opěr, následně opěry celoplošně sanovat.

Skupina: běžná údržba-méně nutné Termín splnění: pravidelně

Provádět pravidelnou údržbu dřevěné konstrukce lávky (očištění, obnova nátěrů).

Skupina: běžná stav.-nutné Termín splnění: do 1 roku

Vzhledem k nízké stabilitě lávky nechat provést její ztužení pro získání větší stability - aktuálně dvě úzké podpěry.

Skupina: běžná stav.-méně nutné Termín splnění: do další hlavní prohlídky

Obnova PKO ocelové konstrukce lávky.

Termín splnění: výhledově

Nechat zpracovat PD na výstavbu nové lávky.

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly projednány se zadavatelem prohlídky a majetkovým správcem Bc. Matějem Králem.

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavebně-technické stavy Spodní stavba: V - Špatný Koeficient stavebního stavu: 0.6 Nosná konstrukce: V - Špatný Mostní vybavení: II - Velmi dobrý Použitelnost: II - Podmíněně použitelné Rok příští HMP: 2028	Zatížitelnost kN/m2: _ Obslužné vozidlo: _
--	---

Tuto mostní prohlídku provedl:

Bc. Radek Soukup
Telefon: 604424973
E-mail: tnv.europe@gmail.com

Hlavní a mimořádné prohlídky mostů na pozemních komunikacích
Ev.č. oprávnění: 218/2018




J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY



Pohled na začátek lávky ve směru popisu




Pohled na začátek lávky ve směru popisu

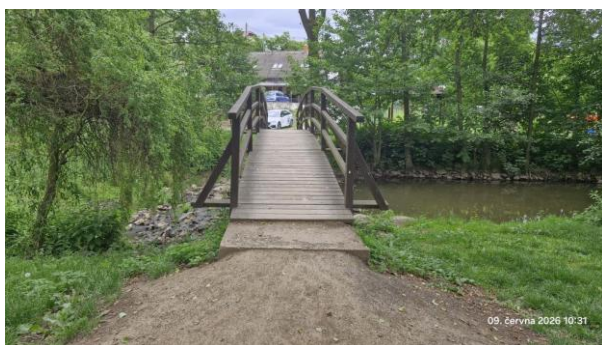

Pohled na konec lávky proti směru popisu



Detail začátku lávky

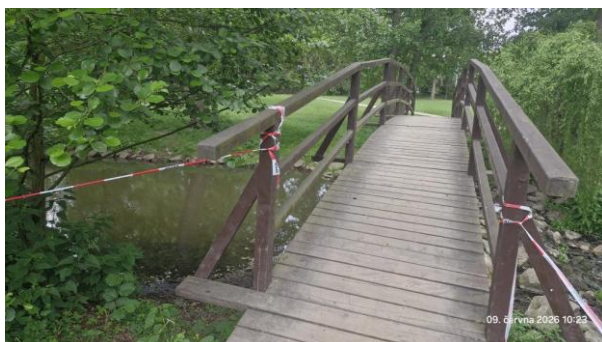

Pohled na zábradlí vlevo na začátku lávky



Detail levého zábradlí



Pohled na zábradlí vlevo na konci lávky



Pohled na zábradlí vpravo na začátku lávky



Detail pravého zábradlí



Pohled na zábradlí vpravo na konci lávky



Pohled na lávku zleva



Pohled na lávku zleva



Pohled na lávku zprava



Pohled na OP1



Pohled na OP1



Pohled na OP1



Podhled NK 1. mostní pole



Pohled na podpěru P2 od OP1



Pohled na podpěru P2 od P3



Detail podpěry P2



Podhled NK 2. mostní pole



Pohled na podpěru P3 od P2



Pohled na podpěru P3 od OP4



Podhled NK 3. mostní pole



Území pod lávkou



Pohled na OP4



Pohled na OP4



Pohled na OP4



Pohled na OP4



Detail uložení lávky na OP4



Detail konce lávky




Detail podélného nosníku lávky



Detail mostiny



Detail mostiny

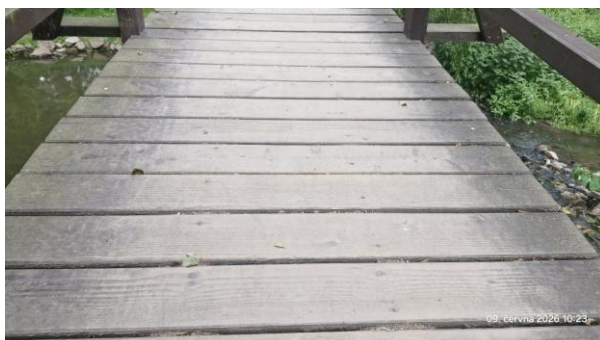

Pochozí plocha lávky